
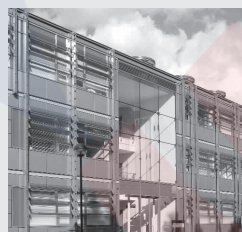


مطالعه مطالب بیشتر در کانال صنعت تهویه و تاسیسات
<https://telegram.me/hvacmag>

آشنایی با فرایندهای جوشکاری قوس الکتریکی (برق)

بخش اول

ترجمه و تنظیم: سید محمد رضا ناجیان

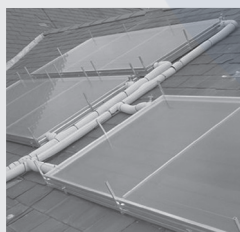



۱- جوشکاری قوس الکترونی روکش دار (SMAW)^۱

فرایند SMAW، نوعی از فرایند جوشکاری قوسی است که مخلوط یکپارچه‌ای از فلز جوش را از طریق گرمایش آن‌ها به وسیله قوس الکتریکی میان الکترونی فلزی روکش دار و قطعه کاری فلزی تولید می‌کند. در فرایند مذکور، حفاظت از حوضچه مذاب از طریق تجزیه حرارتی روکش الکترونی انجام می‌گیرد. در این فرایند از فشار استفاده نمی‌شود. فلز پرکننده اتصال جوشی فرایند مذکور نیز از الکترونی روکش دار تامین می‌گردد (استاندارد ANSI/AWS A3.0، شرایط و تعاریف جوشکاری^۲).

۱-۱- امکانات و شرایط مورد نیاز فرایند SMAW

۱. منبع قدرت جوشکاری (مناسب برای کار مورد نظر)

۲. طول کابل جوشکاری مناسب

۳. طول کابل اتصال زمین مناسب

۴. نگهدارنده الکترونی مناسب

1- Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

2- ANSI/AWS A3.0, Welding Terms and Definitions

۵. انبر اتصال زمین مناسب

۶. الکتروود روکش دار (متناسب با فلز پایه)

۷. کلاه ایمنی جوشکاری، و تجهیزات حفاظتی دیگر

عموماً از یک منبع توان جریان ثابت برای فرایند SMAW استفاده می‌گردد؛ منابع توان جوشکاری SMAW، در دو نوع استاتیک و دینامیک و با خروجی‌های AC، ترکیبی ACDC و یا DC و با کنترل‌های مکانیکی، الکتریکی و نیمه‌هادی در دسترس می‌باشند.

منابع توان جریان ثابت، با تنوع گسترده‌ای از مشخصات خروجی، ظرفیت‌ها و کنترل‌ها و در دو نوع استاتیک و دینامیک در دسترس می‌باشند.

تمامی منابع قدرت استاتیک AC و ترکیبی ACDC نیازمند ورودی تک‌فاز (توان اولیه) هستند.

دستگاه‌های جوشکاری صنعتی عموماً دارای قابلیت اتصال مجدد به ولتاژهای مختلفی نظیر ۲۳۰، ۴۶۰ و یا ۵۷۵ ولتی هستند، در حالی که دستگاه‌هایی با ورودی الکتریکی محدود، از نوع اتصال تک‌ولتاژ، یعنی ۲۰۸، ۲۳۰ و یا ۵۷۵ ولتی هستند.

اکثر دستگاه‌هایی با خروجی DC نیازمند توان اولیه ۳ فاز می‌باشند. همچنین معمولاً دستگاه‌های مذکور دارای قابلیت اتصال مجدد به ولتاژهای مختلفی هستند.

۱-۲- جوشکاری قوسی الکتروودی روکش دار (SMAW)

امروزه در حدود بیش از ۱۵۰ نوع مختلف از الکتروودهای روکش دار وجود دارند، که در فرایندهای مختلف جوشکاری به کار گرفته می‌شوند و در گستره‌ای از فولاد نرم، فولاد ضدزنگ کم‌آلیاژ و فولادهای اختصاصی خاص قرار می‌گیرند.

بنابراین برای دستیابی به اتصالات جوشی مناسب، آگاهی از چگونگی انتخاب الکتروودهای مورد نظری با خواص مکانیکی و شیمیایی منطبق با فلزات پایه، ضروری می‌باشد. با این وجود، لحاظ مواردی نظیر جرم اتصالات جوشی، نوع سرویس و محیطی که اتصالات جوشی در معرض آن خواهند بود نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد.

۱-۳- شرح عناوین و علائم رده‌بندی‌ها (جدول ۱)

1- Sheilded Metal Arc Welding (SMAW)





استانداردهای الکترودهای روکش دار فولادی نرم

CSA W48.1-M¹

AWS A5.1²

استانداردهای الکترودهای روکش دار فولادی کم آلیاژ

CSA W48.3-M

AWS A5.5

جدول ۱: شرح عناوین و علائم رده بندی ها

سامانه کانادایی	سامانه آمریکایی
مثال: E41010 (معادل E6010 از سامانه آمریکایی)	مثال: E6010
E: الکترو	E: الکترو
۴۱۰: استحکام کششی کمینه در واحد MPa	۶۰: استحکام کششی کمینه در واحد psi ۱۰۰۰
۱: وضعیت جوشکاری *	۱: وضعیت جوشکاری *
۰: نوع روکش، جریان، قطبیت	۰: نوع روکش، جریان، قطبیت

* شرح شماره وضعیت های جوشکاری از شماره ۰ تا ۴:

۰: تمامی وضعیت های جوشکاری، با ویژگی های فوق العاده در وضعیت جوشکاری عمودی به پایین (V-D)^۲

۱: تمامی وضعیت های جوشکاری، به غیر از وضعیت جوشکاری عمودی به پایین (V-D)

۲: وضعیت های جوشکاری تخت و افقی

۳: وضعیت جوشکاری تخت

۴: وضعیت جوشکاری عمودی به پایین

نکته: برای کسب اطلاعات تفصیلی بیشتری در خصوص الزامات شیمیایی و مکانیکی، استاندارد (CSA W48.1) (M-M، W48.3-CSA) و همچنین استاندارد (AWS A5.1) (AWS A5.5) را مشاهده فرمایید.

۴-۱- شماره های F

گروه بندی شماره های F الکترودها و میله های جوشکاری کد ASME QW-432، برای تعیین ویژگی های مورد نیاز در جدول ۲ قابل مشاهده است.

1- Canadian Standards Association (CSA) Standards

2- American Welding Society (AWS) Standards


3- vertical down (V-D)

جدول ۲: شماره‌های F

شماره رده AWS	شماره مشخصه ASME	شماره F	QW
EXX ۲۰, EXX ۲۴, EXX ۲۷, EXX ۲۸	SFA-۵.۱ و SFA-۵.۵	۱	۴۳۲.۱
EXX ۱۲, EXX ۱۳, EXX ۱۴	SFA-۵.۱ و SFA-۵.۵	۲	
EXX ۱۰, EXX ۱۱	SFA-۵.۱ و SFA-۵.۵	۳	
EXX ۱۵, EXX ۱۶, EXX ۱۸	SFA-۵.۱ و SFA-۵.۵	۴	
EXX ۱۵, EXX ۱۶	SFA-۵.۴، مجموع اسمی آلیاژ ۶٪ یا کمتر	۴	
EXX ۱۵, EXX ۱۶	SFA-۵.۴، مجموع اسمی آلیاژ بیش از ۶٪	۴	
EXX ۱۵, EXX ۱۶	SFA-۵.۴، الکتروود کروم-نیکل	۵	
RGXX	SFA-۵.۲	۶	
FXX-XXXX	SFA-۵.۱۷	۶	
ERXX	SFA-۵.۹	۶	
EXXS-X, EXXU-X	SFA-۵.۱۸	۶	
EXXT-X	SFA-۵.۲۰	۶	
EXXXT-X	SFA-۵.۲۲	۶	
FXX-EXXX-X, FXX- ECXXX-X و FXX EXXX-XN, FXX- ECXXX-XN	SFA-۵.۲۳	۶	
-ER-XXX-X and E-XXX	SFA-۵.۲۸	۶	

۵-۱- شماره‌های A

رده‌بندی شماره‌های A کد ASME QW-۴۴۲ تجزیه و تحلیل فلز جوش، برای تعیین شرایط صحیح روند جوشکاری در جدول ۳ قابل دسترسی است.

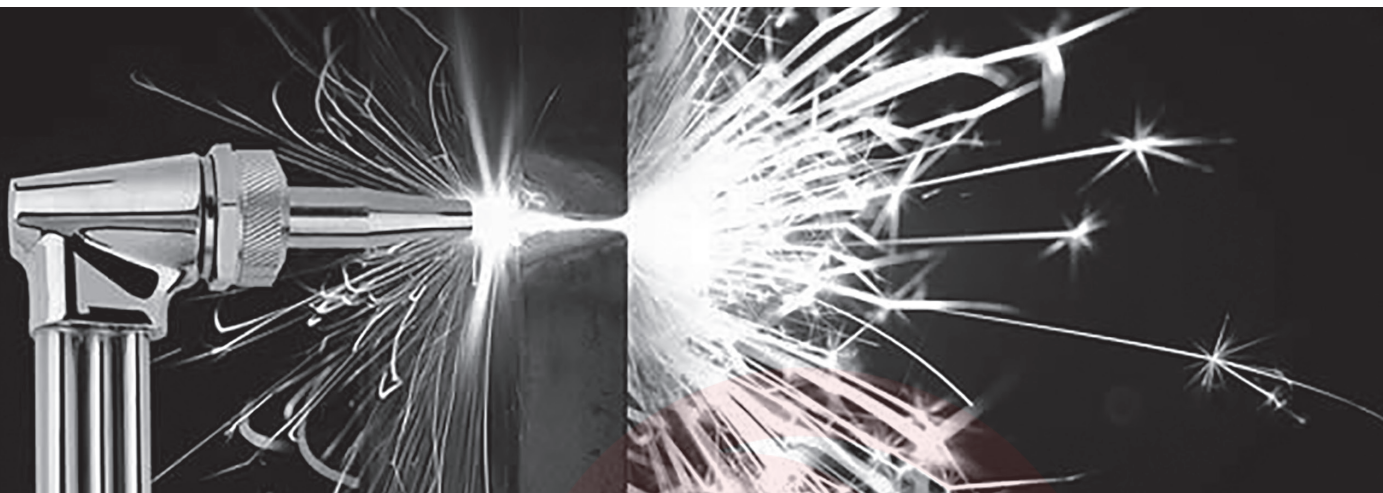

جدول ۳

تجزیه و تحلیل *						انواع فلز جوش	شماره A	QW
%Si	%Mn	%Ni	%Mo	%Cr	%C			
۱.۰۰	۱.۶۰				۰.۱۵	فولاد نرم	۱	۴۴۲
۱.۰۰	۱.۶۰		۰.۴۰-۰.۶۵	۰.۵۰	۰.۱۵	کربن- مولیبدن	۲	
۱.۰۰	۱.۶۰		۰.۴۰-۰.۶۵	۱.۴۰-۲.۰۰	۰.۱۵	کروم (۰.۴ تا ۲٪)- مولیبدن	۳	
۲.۰۰	۱.۶۰		۰.۴۰-۱.۵۰	۲.۰۰-۶.۰۰	۰.۱۵	کروم (۲ تا ۴٪)- مولیبدن	۴	
۲.۰۰	۱.۲۰		۰.۴۰-۱.۵۰	۶.۰۰-۱۰.۵۰	۰.۱۵	کروم (۶ تا ۱۰.۵٪)- مولیبدن	۵	
۱.۰۰	۲.۰۰		۰.۷۰	۱۱.۰۰- ۱۵.۰۰	۰.۱۵	کرم مارتنسیتیک ^۱	۶	
۳.۰۰	۱.۰۰		۱.۰۰	۱۱.۰۰- ۳۰.۰۰	۰.۱۵	کروم آهن دار	۷	
۱.۰۰	۲.۵۰	۷.۵۰-۱۵.۰۰	۴.۰۰	۱۴.۵۰- ۳۰.۰۰	۰.۱۵	کروم- نیکل	۸	
۱.۰۰	۲.۵۰	۱۵.۰۰- ۳۷.۰۰	۴.۰۰	۲۵.۰۰- ۳۰.۰۰	۰.۳۰	کروم- نیکل	۹	
۱.۰۰	۱.۷۰	۰.۸۰-۴.۰۰	۰.۵۵		۰.۱۵	نیکل تا ۴٪	۱۰	
۱.۰۰	۱.۲۵-۲.۲۵	۰.۸۵	۰.۲۵-۰.۷۵		۰.۱۷	منگنز- مولیبدن	۱۱	
۱.۰۰	۰.۷۵-۲.۲۵	۱.۲۵-۲.۸۰	۰.۲۵-۰.۸۰	۱.۵۰	۰.۱۵	نیکل- کروم- مولیبدن	۱۲	

* اعداد تکی ستون‌ها، مقادیر بیشینه می‌باشند.

۲- جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ (GTAW)^۱

فرایند GTAW، یک فرایند جوشکاری قوسی می‌باشد که مخلوط یکپارچه‌ای از فلز جوش را از طریق گرمایش آن‌ها به وسیله قوس الکتریکی میان الکترود تنگستنی (غیر مصرف‌شونده) و قطعه کاری فلزی تولید می‌کند. در فرایند مذکور حفاظت از حوضچه مذاب از طریق یک گاز و یا مخلوطی از گازها انجام می‌گیرد. در فرایند مذکور امکان کاربرد و همچنین عدم کاربرد فشار و فلز پرکننده وجود دارد (استاندارد ANSI/AWS A۳,۰، شرایط و تعاریف جوشکاری ۲). نکته: فرایند GTAW در برخی از موارد به نام فرایند جوشکاری تیگ (TIG)^۲ نیز شناخته می‌شود.

۱-۲- امکانات و شرایط مورد نیاز فرایند GTAW

✓ منبع قدرت جوشکاری (مناسب برای کار مورد نظر)

✓ طول کابل جوشکاری مناسب

- 1- Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)
- 2- ANSI/AWS A3.0, Welding Terms and Definitions
- 3- Tungsten Inert Gas (TIG) Welding





- ✓ انبر اتصال زمین مناسب
- ✓ مجموعه تورچ و کابل مناسب
- ✓ کنترل از راه دور
- ✓ گاز و یا مخلوط گازهای مناسب
- ✓ رگلاتور جریان سنج مناسب
- ✓ الکتروود تنگستن مناسب
- ✓ فلز پرکننده (متناسب با فلز پایه)
- ✓ کلاه ایمنی جوشکاری و تجهیزات حفاظتی دیگر

منابع توان جریان ثابت فرایند GTAW عموماً شامل جریان‌های الکتریکی خروجی AC، ترکیبی ACDC و یا DC هستند که دارای فرکانس بالای داخلی و یا عدم فرکانس بالای داخلی می‌باشند. منابع توان مذکور به همراه کنترل‌های مکانیکی، الکتریکی و یا نیمه‌هادی در دسترس هستند.

منابع توان جریان ثابت، با تنوع گسترده‌ای از مشخصات خروجی، ظرفیت‌ها و کنترل‌ها و در دو نوع استاتیک و دینامیک در دسترس می‌باشند.

تمامی منابع قدرت استاتیک AC، و ترکیبی ACDC نیازمند ورودی تک‌فاز (توان اولیه) هستند.

دستگاه‌های جوشکاری صنعتی عموماً دارای قابلیت‌اتصال مجدد به ولتاژهای مختلفی نظیر ۵۷۵۴۶۰۲۳۰ ولتی هستند، درحالی‌که دستگاه‌هایی با ورودی الکتریکی محدود، از نوع اتصال تک‌ولتاژ، یعنی ۲۰۸، ۲۳۰ و یا ۵۷۵ ولتی می‌باشند.

اکثر دستگاه‌هایی با خروجی DC نیازمند توان اولیه ۳ فاز می‌باشند. همچنین معمولاً دستگاه‌های مذکور دارای قابلیت اتصال مجدد به ولتاژهای مختلفی هستند.

اکثر منابع قدرت به‌کاررفته در فرایند GTAW، با واحدهای فرکانس بالای داخلی ارایه می‌گردند.


به‌علاوه، تجهیزات و اجزاء مکملی نظیر کنترل‌های از راه دور، ژنراتورهای فرکانس بالا، کنترل‌های پالس و بازگردنده‌های آب سرد نیز در دسترس می‌باشند. در صورت انتخاب صحیح متعلقات و لوازم فرعی مذکور، چنین تجهیزاتی امکان کاربرد هر منبع قدرت سنتی کم‌بازده را در یک سامانه GTAW فراهم می‌سازند.

۲-۲- مزایا

استفاده از فرایند GTA برای جوشکاری فلز آلومینیوم دارای مزایای بسیاری برای هر دو فرایندهای جوشکاری دستی و خودکار می‌باشد. فلز پرکننده اتصالات جوشی می‌تواند از نوع سیمی و یا میله‌ای باشد و در هر صورت فلز پرکننده باید بر مبنای آلیاژ فلز پایه انتخاب گردد. فلز پرکننده باید خشک، عاری از اکسیدها، گریس و یا مواد خارجی دیگر باشد. در صورت مرطوب بودن فلز پرکننده، قبل از فرایند جوشکاری، فلز پرکننده را به مدت ۲ ساعت و در دمای 95°C (200°F) گرم کنید. با وجود توصیه جریان پایدار فرکانس بالای متناوب (AC) برای فرایند جوشکاری مذکور، از قطبیت‌معکوس DC (الکتروود مثبت و قطعه کار منفی)، به طور موفقیت‌آمیزی برای جوشکاری قطعاتی با ضخامت‌هایی تا حدود ۵۲ mm نیز استفاده شده است. در فرایند جوشکاری مذکور معمولاً از گاز محافظ آرگون استفاده می‌شود. با این وجود، برای افزایش سرعت جوشکاری و سطح نفوذ بهینه، استفاده از مخلوط‌های گازی بلوشیلد ۱، ۲ و یا ۳^۱ (مخلوط‌های آرگون-هلیوم) توصیه می‌گردد.

1- BLUESHIELD

شکل ۱: انواع جوش‌ها و شماره اتصالات جداول فرایند GTAW فلزات آلومینیوم، منیزیم، فولاد ضدزنگ و مس بدون اکسیژن

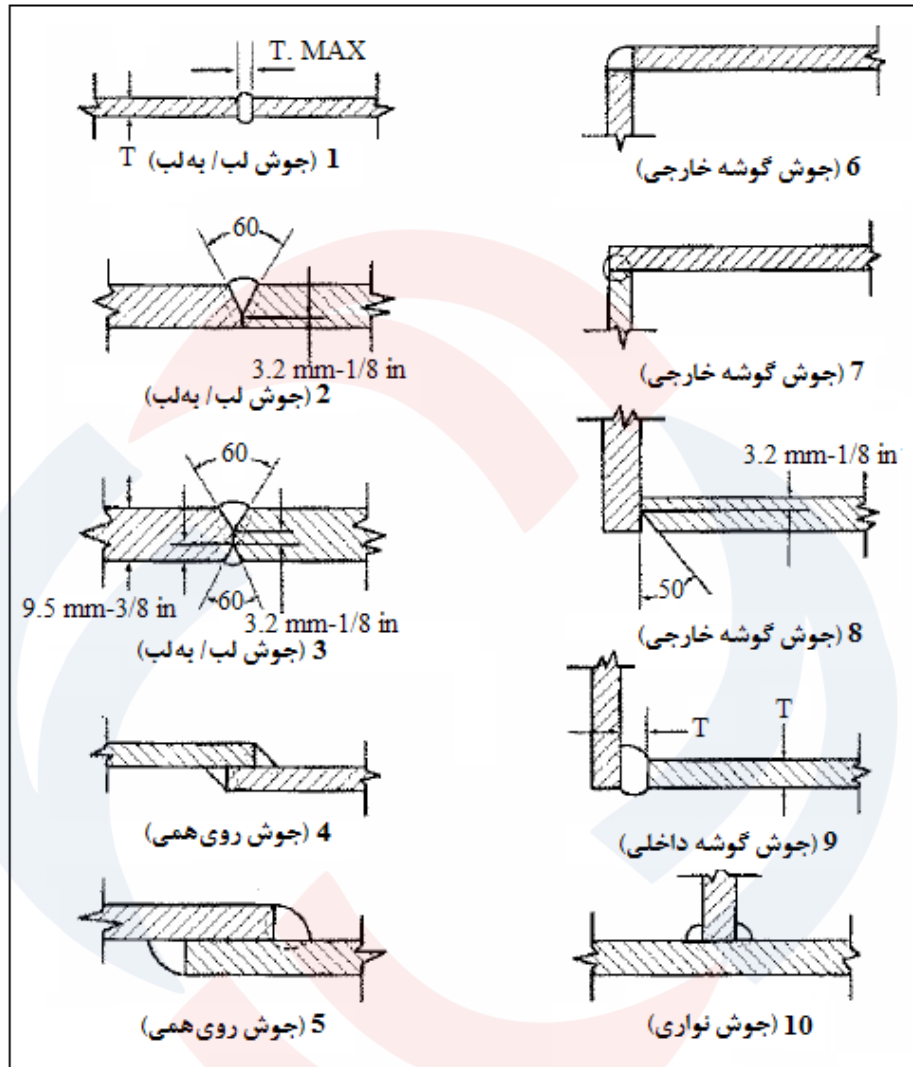



جدول ۴: آلومینیوم - جوشکاری دستی

جریان متناوب پایدار فرکانس بالا

نکته	سرعت mm/ in	گاز		جریان (جوش تخت)		قطر میله پرکننده (در صورت وجود)		قطر الکتروود تنگستن		شماره اتصال (شکل ۱)	نوع جوش (شکل ۱)	ضخامت ورق	
		جریان cfh	نوع	آمپر •	نوع	in	mm	in	mm			in	mm
	۳۰۵	۱۵	†	۶۰-۸۰ ◊	AC	۱.۶	۱.۶	۱.۶	۱.۶	۱	لب به لب	۱.۶	
	۲۵۴			۷۰-۹۰ ◊	AC					۴,۵	روی هم		
	۳۰۵			۶۰-۸۰ ◊	AC					۶,۷	گوشه		
	۲۵۴			۷۰-۹۰ ◊	AC					۱۰	نواری		
۱	۳۰۵	۱۷	†	۱۲۵-۱۴۵ ◊	AC	۲.۴	۲.۴	۲.۴	۲.۴	۱	لب به لب	۳.۲	
	۲۵۴			۱۴۰-۱۶۰ ◊	AC					۴,۵	روی هم		
	۳۰۵			۱۲۵-۱۴۵ ◊	AC					۶,۷	گوشه		
	۲۵۴			۱۴۰-۱۶۰ ◊	AC					۱۰	نواری		
	۲.۷۹	۲۱	‡	۱۹۰-۲۰۰ ◊	AC	۳.۲	۳.۲	۳.۲	۳.۲	۱	لب به لب	۵.۰	
	۲.۲۹			۲۱۰-۲۴۰ ◊	AC					۴,۵	روی هم		
	۲.۷۹			۱۹۰-۲۲۰ ◊	AC					۶,۷	گوشه		
	۲.۲۹			۲۱۰-۲۴۰ ◊	AC					۱۰	نواری		
۲	۲.۵۴	۲۵	‡	۲۶۰-۳۰۰ □	AC	یا	یا	۵.۰	۵.۰	۱	لب به لب	۶.۰	
	۲.۰۳			۲۹۰-۳۴۰ □	AC					۴,۵	روی هم		
	۲.۵۴			۲۸۰-۳۲۰ □	AC					۹	گوشه		
	۲.۰۳			۲۸۰-۳۲۰ □	AC					۱۰	نواری		

۳	*	۳۰	~	۳۳۰-۳۸۰ □	AC	یا	یا	یا	یا	۲	لب به لب	۹.۵				
	*			۳۳۰-۳۸۰ □	AC								۵.۰	۵.۰	۵	روی هم
	*			۳۵۰-۴۰۰ □	AC								۶.۰	۶.۰	۸	گوشه
	*			۳۳۰-۳۸۰ □	AC								۶.۰	۶.۰	۱۰	نواری
۴	*	۳۲	~	۴۴۰-۴۵۰ □	AC	یا	یا	یا	یا	۲	لب به لب	۱۳				
	*			۴۰۰-۴۵۰ □	AC								۵.۰	۵.۰	۵	روی هم
	*			۴۲۰-۴۷۰ □	AC								۶.۰	۶.۰	۸	گوشه
	*			۴۰۰-۴۵۰ □	AC								۶.۰	۶.۰	۱۰	نواری

نکته ۱: برای آمپراژ ۱۲۵-۱۴۵ و ۱۶۰-۱۴۰، از میله پرکننده $2/4\text{ mm}$ استفاده نمایید و از آمپراژ ۱۴۵-۱۲۵ برای جوش عمودی و از آمپراژ ۱۶۰-۱۴۰ برای جوش سربالایی استفاده کنید.

نکته ۲: برای آمپراژ ۲۶۰-۳۰۰ و ۲۹۰-۳۴۰، از میله پرکننده $3/2\text{ mm}$ استفاده نمایید و از آمپراژ ۲۸۰-۳۲۰ برای جوش دو پاس عمودی و سر بالا استفاده کنید.

نکته ۳: برای تمامی آمپرهای از جوش ۲ پاس استفاده کنید.

نکته ۴: برای آمپراژ ۴۴۰-۴۵۰ از جوش ۲ و یا ۳ پاس و برای آمپرهای دیگر از جوش ۳ پاس استفاده کنید.

✦ آرگون یا بلوشیلد ۱

✦ آرگون یا بلوشیلد ۲

~ آرگون یا بلوشیلد ۳

• برای جوشکاری عمودی و سربالا، مقدار جریان را در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش دهید.

◇ برای جریان‌های تا ۲۵۰ آمپر باید از سرپوش تورچ سرامیکی استفاده شود.

□ برای جریان‌های بیش از ۲۵۰ آمپر باید از سرپوش تورچ آب‌خنک استفاده شود.

* امکان پیش‌بینی دقیق سرعت جوشکاری برای پاس‌های چندگانه وجود ندارد.



۳-۲- جوشکاری منیزیم

آلیاژهای منیزیم به ۳ گروه تقسیم بندی می شوند:

(۱) آلومینیوم- روی- منیزیم

(۲) آلومینیوم- منیزیم

(۳) منگنز- منیزیم.

با توجه به جذب سریع مقادیر بالایی از اکسیدها و عناصر زیان بار دیگر، در زمان گرمایش (به دلیل گرمای جوشکاری) فلز منیزیم، استفاده از فرایند جوشکاری GTA در اتمسفر گازی خنثی دارای مزایای آشکار بسیاری است. جوشکاری منیزیم از بسیاری از لحاظ مشابه جوشکاری آلومینیوم می باشد. منیزیم یکی از اولین فلزاتی است که توسط فرایند جوشکاری قوسی، با گاز خنثی و الکتروود غیرمصرفی (GTAW) جوشکاری شده است. برای افزایش سرعت جوشکاری و سطح نفوذ بهینه، استفاده از مخلوطهای گازی بلوشیلد ۱، ۲ و ۳ (مخلوطهای آرگون- هلیوم) توصیه می گردد.

جدول ۵: منیزیم- جوشکاری دستی

جریان متناوب پایدار فرکانس بالا

نکته	سرعت mm/in	گاز		جریان (جوش تخت)		قطر میله پرکننده (در صورت وجود)		قطر الکتروود تنگستن		شماره اتصال (شکل ۱)	نوع جوش (شکل ۱)	ضخامت ورق	
		جریان cfh	نوع	آمپر • نوع	in	mm	in	mm	in			mm	
۱	۵.۰۸	۱۳	†	۴۵ ◊	AC	,	۱.۶, ۲.۴	۱.۶	۱	۱۰	لب به لب	۰.۰۴	۱.۰
				۴۵ ◊	AC	,	۲.۴, ۳.۲				نواری		
۲	۵.۰۸	۱۳	†	۶۰ ◊	AC	,	۲.۴, ۳.۲	۱.۶	۹	۱۰	لب به لب	۱.۶	۲.۰
				۳۵ ◊	AC	,	۲.۴, ۳.۲				گوشه		
				۶۰ ◊	AC	,	۲.۴, ۳.۲				نواری		
۳	۴.۳۲	۱۳	†	۵۰ ◊	AC	,	۳.۲	۲.۴	۹	۱۰	لب به لب	۲.۰	۲.۰
				۵۰ ◊	AC	,	۳.۲				گوشه		
				۸۰ ◊	AC	,	۳.۲				نواری		

BLUESHIELD

۱

4	4.32	19		◇	AC		3.2		1	لبه لب	0.1	2.6
				70 ◇	AC		3.2	2.4	9	گوشه		
				◇	AC		3.2		10	نواری		
5	4.32	19	‡	◇	AC	,	3.2,4.0		1	لبه لب		3.2
				85 ◇	AC	,	3.2,4.0	2.4	9	گوشه		
				◇	AC	,	3.2,4.0		10	نواری		
6	6.10	19		◇	AC	,	3.2,4.0		1	لبه لب		5.0
				◇	AC	,	4.0,5.0	3.2	1	لبه لب		
7	*	19		85 ◇	AC	,	4.0,5.0		2	لبه لب		6.0
				◇	AC	,	4.0,5.0	5.0	1	لبه لب		
8	*	19	~	◇	AC	,	4.0,5.0		2	لبه لب		9.5
9	*	23		□	AC		5.0		2	لبه لب		13
10	*	35		□	AC	,	5.0,6.0		3	لبه لب		19

نکته ۱: استفاده از جوش پشتیبان (پشت بند) ^۱ برای اتصال شماره ۱۰

نکته ۲: استفاده از جوش پشتیبان (پشت بند) برای اتصال شماره ۹ و عدم استفاده از جوش پشتیبان برای اتصال شماره ۱۰

نکته ۳: عدم استفاده از جوش پشتیبان برای اتصال شماره ۹

نکته ۴: استفاده از جوش پشتیبان (پشت بند) برای اتصال شماره ۹ و عدم استفاده از جوش پشتیبان برای اتصال شماره ۱۰

نکته ۵: استفاده از جوش پشتیبان (پشت بند) برای اتصال شماره ۹ و عدم استفاده از جوش پشتیبان برای اتصال شماره ۱۰

نکته ۵: استفاده از جوش پشتیبان (پشت بند) برای اتصال شماره ۹ و عدم استفاده از جوش پشتیبان برای اتصال شماره ۱۰

نکته ۶: جوش ۱ پاس برای اتصال شماره ۱

نکته ۷: جوش ۱ پاس برای اتصال شماره ۱ و جوش ۲ پاس برای اتصال شماره ۲

۱- جوش پشتیبان/ پشت بند (backing weld): جوشکاری زیر ریشه جوش، برای سهولت نفوذ مواد مذاب/ و نگهداری فلز جوش

مذاب.



نکته ۸: جوش ۱ پاس

نکته ۹: جوش ۲ پاس

نکته ۱۰: جوش ۲ پاس

↑ آرگون یا بلوشیلد ۱

↑ آرگون یا بلوشیلد ۲

~ آرگون یا بلوشیلد ۳

• برای جوشکاری عمودی و سربالا، مقدار جریان را در حدود ۱۰ تا ۲۰٪ کاهش دهید.

◇ برای جریان‌های تا ۲۵۰ آمپر باید از سرپوش تورچ سرامیکی استفاده شود.

□ برای جریان‌های بیش از ۲۵۰ آمپر باید از سرپوش تورچ آب‌خنک استفاده شود.

* امکان پیش‌بینی دقیق سرعت جوشکاری برای پاس‌های چندگانه وجود ندارد.

۲-۴- جوشکاری فولاد ضدزنگ

فرایند GTAW به‌طور گسترده‌ای برای جوشکاری فولادهای ضدزنگ، به‌ویژه برای ایجاد جوش‌هایی با نفوذ کامل در ورق‌های نازک و پاس‌های ریشه جوش در ورق‌های ضخیم‌تر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از میله‌ها الکترودهای جوشکاری با پیش‌وندهای مشخصه E، یا ER استانداردهای AWS-ASTM به‌عنوان میله فلز پرکننده استفاده می‌شود. با این وجود، تنها استفاده از میله‌ها الکترودهای بدون روکش مجاز می‌باشد. فولاد ضدزنگ را می‌توان از طریق جریان پایای فرکانس بالای AC جوشکاری نمود، با این وجود، برای جریان قطبیت مستقیم DC توصیه‌های مذکور باید تا ۲۵ درصد افزایش یابند. فلزات نازکی با ضخامت کمتر از ۶۱ mm را باید با جریان قطبیت مستقیم DC و با استفاده از گاز آرگون جوشکاری نمود. برای جوشکاری قطعات ضخیم‌تر، می‌توان برای دستیابی به ورودی گرمایی بالاتر و یا سرعت‌های جوشکاری بیشتر، از گاز بلوشیلد ۱، ۲ و ۳ (مخلوط آرگون-هلیوم) استفاده نمود. افزودن گاز هیدروژن (یا گازهای بلوشیلد ۱۱ یا ۱۲ و تنها در شرایط جوشکاری خودکار) به گاز محافظ آرگون نیز تنها برای فولادهای ضدزنگ آستنیتی و به قصد کسب ورودی گرمایی بیشتر و سطح جوش تمیزتر انجام می‌گیرد و در نهایت باید اشاره نمود که همواره از تماس فولاد ضدزنگ با فلزات دیگر اجتناب کنید.

ادامه دارد...